

## 中方县新路河镇合兴村7组贺堡、贺昌选屋侧 滑坡应急调查报告

2026年5月26日8时左右，中方县自然资源局接到新路河镇政府通知，新路河镇合兴村7组贺堡、贺昌选屋侧存在滑坡地质灾害隐患的信息，收到险情消息后，中方县自然资源局会同湖南省工程勘察院有限公司专业技术人员赶到现场，并对该隐患点进行了实地踏勘和应急调查。现将情况汇报如下：

### 一、隐患的现状

该点位于中方县新路河镇合兴村7组贺堡、贺昌选屋侧，经纬度坐标： $110^{\circ} 15' 26.3053''\text{E}$ 、 $27^{\circ} 27' 43.0096''\text{N}$ ，经现场勘查，现状主要为户主屋侧干砌石挡墙下部土体失稳发生滑坡，滑坡规模：前缘宽30m，后缘宽20m，平均宽25m，纵长14m，坡高12m，主滑向 $48^{\circ}$ ，坡度 $60-65^{\circ}$ ，局部达 $90^{\circ}$ ，滑体厚度约2.0m，破坏面积约 $350\text{m}^2$ ，体积约 $700\text{m}^3$ ，现状已滑落土方量约 $20\text{m}^3$ 左右，前缘威胁村道30m，后缘威胁贺堡、贺昌选房屋1栋，电线杆1处，2024年现场调查时挡墙可见明显变形，墙体上可见1-2条不连续裂缝，长度4-5m，宽1-3cm，可视深度2-5cm，走向 $325^{\circ}$ ，2026年现场调查时挡墙已完全垮塌，滑坡后缘可见拉张裂缝，长度6-7m，呈弧形，宽1-2cm，深度3-4cm，走向 $175^{\circ}$ 。

原因分析：主要由于干砌石挡墙上部水泥开裂形成裂缝，受连续降雨影响，雨水沿裂缝下渗软化挡墙下部土体，增加土体自重，加之坡脚道路切坡破坏坡体原始稳定性，综合因素下引发滑坡。

目前该隐患已造成贺堡家挡墙损毁，经济损失约1万元，潜在威胁贺堡、贺昌选房屋1栋，电线杆1处，前缘村道30m及过往行人、车辆，潜在经济损失80万元。

### 二、防灾措施及建议

按照隐患的现状和临灾程度，提出以下几点措施及建议：

- 1、建议政府、村组安排专职人员巡排查，加强日常监测；
- 2、村道沿线设立警示牌，拉设警戒线，防止过往行人、车辆在危险区内逗留；
- 3、建议拆除破损干砌石挡墙，修建浆砌石挡土墙进行支护，并在墙脚修建截排水沟。

湖南省工程勘察院有限公司

二〇二六年五月二十六日



照片：



照片1 隐患点航拍图（2024年摄）



照片2 隐患点俯视图（2024年摄）






照片3 隐患点航拍图（2026年摄）



照片4 隐患点俯视图（2026年摄）



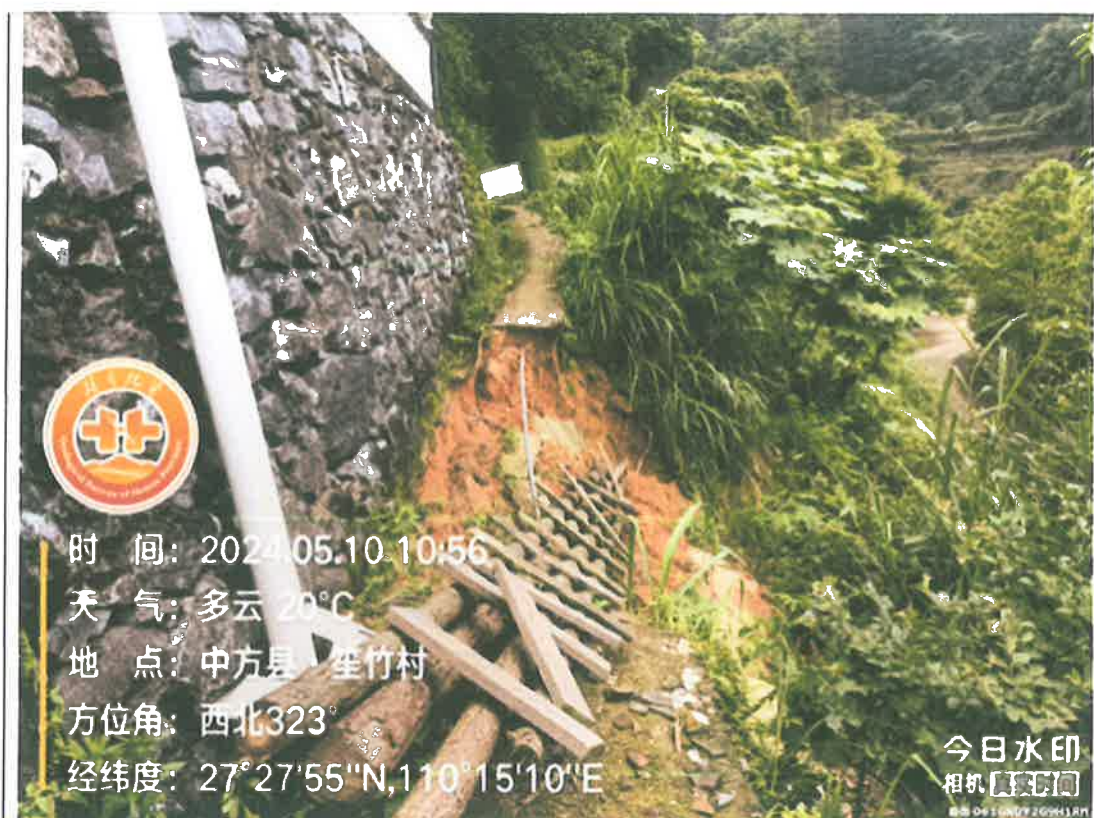

照片5 滑坡现状



照片5 挡墙上部裂缝





照片7 挡墙下沉



照片8 滑坡前缘拉设警戒线





照片9 挡墙完全损毁



照片10 挡墙上部树木滑移



照片11 坡脚挡墙（2025年村里修建）